

안전성조사결과 리콜(수거·교환 등)명령대상 제품(52개)

□ 공산품(35개 제품)

1) 완구 : 4개 제품





순번	제조사명 (수입자명)	제조국	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진
1	HENG DE TOY (주)비앤 씨 ☎ 031- 764-2916	중국	B363R549 -4001	컨셉카 (HD-3155)	○ 날카로운 끝 - 조종기 안테나 (기준: 위해한 날카로운 끝이 없을 것)	
2	JIANG FENG COMPANY (성진사) ☎ 031- 793-6982	중국	B364R721 -1004	스윙칭찬도 장	○ 납 1.7~2.1배 초과 - 페인트하얀색: 193.0 mg/kg - 페인트연두색: 155.0 mg/kg (기준: 90 mg/kg 이하)	
3	HUA LI GROUP (스타토이) ☎ 031- 906-7097	중국	B361R5289- 3001B	프리즘스톤 레인보우 비즈세트	○ 납 55.4배 초과 - 금속(연결고리은색): 16,632.0 mg/kg (기준 : 300 mg/kg 이하)	
4	- (국민 교육사) ☎ 02- 2625-5028	중국	CB063R42 3-5001	민속전통놀 이 대형옷놀이 세트	○ 납 23.4~166.1배 검출 - 인조가죽코팅(옷빨간색) 14,950.0 mg/kg - 인조가죽코팅(옷노란색) 4,820 mg/kg - 페인트(옷하얀색) 9,924.0 mg/kg - 페인트(옷노란색) 2,107.0 mg/kg (기준: 90 mg/kg 이하) ○ 표시사항미비 - 제조자명, 수입자명, 작은부품경고 문구 누락	







2) 유아복 : 5개 제품

순번	제조사명 (수입자명)	제조국	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진
1	- (주)석지 솔루션 ☎ 02- 431-5330	중국	B045R0089- 2002	스카프세트 스판티셔츠	○ pH 8.0% 초과 - 원단(기슴주머니안감빨간색) 8.1 (기준: 4.0~7.5)	
2	- (주)디앤제이 무역 ☎ 02- 3142-6671	중국	B044R1577- 0006	워너 스카프 J/P	○ 장식용 작은 부품 탈락 - 단추(소) 20 N (기준: 50 N ± 2 N)	
3	- (주)서양 네트웍스 ☎ 1577-0087	중국	B045R1072- 1001	(MG)낮잠 캐릭터 티셔츠	○ pH 24.0% 초과 - 원단하얀색 9.3 (기준: 4.0~7.5)	
4	- (주)서양 네트웍스 ☎ 1577-0087	중국	B045R1073- 1001	(PK)플라워 매치 우주복	○ pH 17.3% 초과 - 원단(배색꽃무늬) 8.8 (기준: 4.0~7.5) ○ 장식용 작은 부품 탈락 - 자개단추 20 N (기준: 50 N ± 2 N)	
5	(주)지에스 컴퍼니 ☎ 02- 2216-2147	한국	B044A595- 4001	베이지ST 니트 가디건	○ pH 13.3% 초과 - 메인원단 8.5 (기준: 4.0~7.5)	



3) 아동복 : 23개 제품

순번	제조사명 (수입자명)	제조국	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진
1	- (주)서양 네트웍스 ☎ 1577-0087	중국	-	러블리 스프링 점퍼	○ 납 10.4배 초과 - 합성가죽(하트패치금색) 986 mg/kg (기준: 90 mg/kg 이하)	
2	- (주)서양 네트웍스 ☎ 1577-0087	중국	-	스프링 에센셜 셔츠	○ pH 8.0% 초과 - 걸감 8.1 (기준: 4.0~7.5)	
3	유청비나 (주)명진 에프앤지 ☎ 02- 2678-6425	베트남	-	P1615J503	○ 납 23.6배 초과 - 합성가죽(뒷판갈색) 2,119.9 mg/kg (기준: 90 mg/kg 이하)	
4	HYUN APPAREL S LIMITED (주)엠제이 ☎ 02- 2201-4508	방글라 데시	-	P1612T 114	○ 납 1.7배 초과 - 인조가죽(앞판크림색) 151.0 mg/kg (기준: 90 mg/kg 이하)	
5	스타네시아 가먼트 (아은) ☎ 02- 2093-3796	인도네 시아	-	F16B2FT 201	○ 프탈레이트계가소제 20~66배 초과 - 코팅(앞판,소매노란색) DBP 0.66% - 코팅(앞판파란색) DBP 0.20% (기준: 0.1% 이하)	
6	(주)에프앤 케이 ☎ 080- 035-2255	한국	-	PPTOL145 GSU140	○ 알러지성 염료 검출 - Disperse Blue 3: 치마걸감 52.9 mg/kg - Disperse Red 1: 치마걸감 23.4 mg/kg (기준: 사용하지 말 것)	


순번	제조사명 (수입자명)	제조국	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진
7	(주)오팔 인터내셔널 (주)삼원색 ☎ 031-417-8500	미얀마	-	SKQ101-F CSF04	<ul style="list-style-type: none"> ○ 코드 및 조임끈 부적합 - 허리 조임끈이 고정되어 있지 않음 (기준: 출구점으로부터 등거리 최소 한곳 이상 의복에 고정되어야 함) - 허리 조임끈 길이: 좌측 235.0 mm, 우측 220.0 mm (기준: 길이 140 mm 이하) ○ 표시사항 미비 - 주소 누락 	
8	(주)디엠에스 트레이딩 (주)디엠에스 트레이딩 ☎ 031-956-0700	베트남	-	CLS1GAJ M02	<ul style="list-style-type: none"> ○ 코드 및 조임끈 부적합 - 허리 조임끈이 고정되어 있지 않음 (기준: 출구점으로부터 등거리 최소 한곳 이상 의복에 고정되어야 함) 	
9	OPAL (주)포망스 ☎ 02-2232-7272	미얀마	-	C1611C002	<ul style="list-style-type: none"> ○ 코드 및 조임끈 부적합 - 허리 조임끈 끝처리 부적합(매듭) (기준: 조임끈의 자유단에는 매듭이 없어야 하고, 끝부분에 열차나 비텍을 해야 함) - 허리 조임끈 길이: 좌측 163.0 mm, 우측 173.0 mm (기준: 길이 140 mm 이하) - 목부분 조절탭 길이 85.0 mm (기준: 길이 75 mm 이하) - 자유단에 토글이 존재함 (기준 자유단에 토글이 존재하지 않아야 함) ○ 납 3.9~6.2배 초과 - 인조가죽(스토퍼갈색) 559.1 mg/kg - 코팅(가죽스토퍼옆면갈색) 352.2 mg/kg (기준: 90 mg/kg 이하) 	
10	유청비나 (주)명진 에프앤지 ☎ 02-2678-6425	베트남	-	C16120654	<ul style="list-style-type: none"> ○ pH 13.3% 초과 - 걸감(검정색) 8.5 (기준: 4.0~7.5) ○ 코드 및 조임끈 부적합 - 장식성코드가 소매끝단 아래로 돌출됨 (기준: 장식성코드가 끝단 아래로 내려오 면 안됨) 	

순번	제조사명 (수입자명)	제조국	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진
11	이룡 (테넬코리아) ☎ 02-2256-0233	중국	-	C1615Q 574	○ pH 14.7% 초과 - 결감 8.6 (기준: 4.0~7.5)	
12	- ((주)디앤 제이무역) ☎ 02-3142-6671	중국	-	LQ3JLP 80	○ pH 12.0% 초과 - 결감 8.4 (기준: 4.0~7.5)	
13	JK인더스 트리 (JK인더스 트리) ☎ 080-987-1212	미얀마	-	JW1MCT1 26FL	○ 납 1.25배 초과 - 버클(소매갈색) 1124 mg/kg (기준: 90 mg/kg 이하)	
14	(주)에스엠 어패럴 ((주)리얼 컴퍼니) ☎ 080-987-1212	중국	-	JW1MPT12 7FL	○ pH 6.7% 초과 - 결감 8.0 (기준: 4.0~7.5) ○ 납 12.2배 초과 - 코팅(캡분홍색) 1,096.4 mg/kg (기준: 90 mg/kg 이하)	
15	- ((주)베네통 코리아) ☎ 02-3488-3714	중국	-	QAPT 05611	○ 코드 및 조임끈 부적합 - 허리 조임끈이 고정되어 있지 않음 (기준: 출구점으로부터 등거리 최소 한곳 이상 의복에 고정되어야 함)	
16	첸윈 (올가) ☎ 02-821-5211	중국	-	AG01 점퍼	○ 코드 및 조임끈 부적합 - 허리 조임끈이 고정되어 있지 않음 (기준: 출구점으로부터 등거리 최소 한곳 이상 의복에 고정되어야 함) - 허리 조임끈 길이: 좌측 150.0 mm, 우측 155.0 mm (기준: 길이 140 mm 이하) ○ 아릴아민 4.6배 초과 - 3,3'- Dimethoxybenzidine: 안감(몸판) 138.9 mg/kg (기준: 30 mg/kg 이하)	


순번	제조사명 (수입자명)	제조국	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진
17	천창 ((주)아이 사랑) ☎ 02- 821-5211	중국	-	AG01 스커트	○ 코드 및 조임끈 부적합 - 허리 조임끈이 고정되어 있지 않음 (기준: 출구점으로부터 등거리 최소 한곳 이상 의복에 고정되어야 함)	
18	가수무역 ((주)우진 통상) ☎ 070- 7865-7121	중국	-	11612 -122-031 -214	○ 코드 및 조임끈 부적합 - 허리 조임끈이 고정되어 있지 않음 (기준: 출구점으로부터 등거리 최소 한곳 이상 의복에 고정되어야 함) ○ 카드뮴 7.8~14.3배 초과 - 금속와이어(인쪽소켓질은은색) 784.0 mg/kg - 금속소켓질은은색 1,076.0 mg/kg - 금속스터드질은은색 825.0 mg/kg - 금속포스트질은은색 981.8 mg/kg - 금속아일렛질은은색 699.4 mg/kg - 금속캡질은은색 587.3 mg/kg (기준: 75 mg/kg 이하)	
19	- ((주)지유 케이 트레이딩) ☎ 080- 035-2255	중국	-	JBF0L108B PG011	○ 납 1.35배 초과 - 금속소켓은은색 404.6 mg/kg (기준: 300 mg/kg 이하)	
20	(주)에프앤 케이 ☎ 080- 035-2255	한국	-	JBT0L146G HZ013	○ 알러지성염료 검출 - Disperse Blue 3: 치마길감 46.7 mg/kg (기준: 사용하지 말 것)	
21	천진가맥스 ((주)제이씨 물산) ☎ 080- 217-8411	중국	-	A161B-040 7AK(17)	○ 프탈레이트계가소제 2.3~52.9배 초과 - 플라스틱폴리(메인지퍼검은색) DEHP 0.33% - 플라스틱폴리(포켓지퍼검은색) DEHP 0.62% - 고무(기습패치회색) DEHP 0.23% - 플라스틱폴리(메인지퍼검은색) DBP 5.29% - 플라스틱폴리(포켓지퍼검은색) DBP 0.56% (기준: 0.1% 이하)	

순번	제조사명 (수입자명)	제조국	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진
22	- ((주)소이) ☎ 02-920-4800	베트남	-	16S1153	○ 코드 및 조임끈 부적합 - 허리 조임끈 길이: 좌측 232.0 mm, 우측 235.0 mm (기준: 길이 140 mm 이하) - 조임끈 자유단이 풀린 상태임 (기준: 조임끈의 자유단에는 매듭이 없어야 하 고 끝부분에 열차나 비텍을 해야 함)	
23	- ((주)소이) ☎ 02-920-4800	미얀마	-	16S1452	○ 납 27.4배 초과 - 플라스틱단추환색 2,467.6 mg/kg (기준: 90 mg/kg 이하)	


4) 보행기 : 1개 제품

순번	제조사명 (수입자명)	제조국	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진
1	(주)세명화학 (판매-(주)해 피랜드 F&C) ☎ 02-3282-5700	한국	B511H001 -9002	BWC 109-1	○ 프탈레이트계가소제 40배 초과 - 연질플라스틱연갈색 DEHP 0.4% (기준: 0.1% 이하)	

5) 합성수지제 어린이용품 : 1개 제품


순번	제조사명 (수입자명)	제조국	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진
1	비비즈 ☎ 051-704-1068	한국	B141H007 -8001A	SJ-1005	○ 납 2.9배 초과 - 코팅(EVA) 266.8 mg/kg (기준: 90 mg/kg 이하) ○ 납용출 2.4배 초과 - 코팅(EVA) 213.0 mg/kg (기준: 90 mg/kg 이하)	

6) 유아용침대 : 1개 제품


순번	제조사명 (수입자명)	제조국	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진
1	MASTER BABY (프리메로) ☎ 070- 7749-3186	중국	B551R136 -5001	Cradle	○ 폼알데하이드 9.7배 초과 - 식물연두색 194.0 mg/kg (기준: 20 mg/kg 이하)	

□ 전기용품(17개 제품)




1) 전기그릴 (1개)

순번	제조업체 (수입자명)	제 조 국	인 증 · 신 고 번 호	모 델 명	조 사 결 과 (부 적 합 내 용)	제 품 사 진
1	Foshan Lirzik Electric Co., Ltd (주식회사 델키) ☎031-981-5788	중국	HU071678-15001 A	DK-321	<ul style="list-style-type: none"> ○ 온도상승(최종결함) - 전원코드 온도 기준값 초과 (측정 64.8 K, 기준 50 K) ○ 동일성확인(부품변경) - 온도조절기 삭제 - 온도퓨즈 변경 	

2) 전기프라이팬 (1개)


순번	제조업체 (수입자명)	제 조 국	인 증 · 신 고 번 호	모 델 명	조 사 결 과 (부 적 합 내 용)	제 품 사 진
1	대원가전산업사 ☎032-662-2291	한국	HH07123-12034	HEP-740M	<ul style="list-style-type: none"> ○ 이상운전(최종결함) - 가열판 중심온도 기준치 초과 (기준치) 295 ℃ (측정치) 376.2 ℃ 	

3) 형광등안정기 (15개)

순번	제조업체 (수입자명)	제 조 국	인 증 · 신 고 번 호	모 델 명	조 사 결 과 (부 적 합 내 용)	제 품 사 진
1	대원루스터(주) ☎032-554-3871	한국	HD11027-11046	DPL36D22 SL	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전류과형(경결함) - 파고율 기준치 초과 (기준치) 1.7이하 (측정치) 2.31 ○ 동일성확인(부품변경) - 라인필터, Y-커패시터 변경 - PCB 패턴 변경 	
2	오송조명(주) ☎032-555-8841	한국	HD11076-4001	OU-36S22 L	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전류과형(경결함) - 파고율 기준치 초과 (기준치) 1.7이하 (측정치) 2.44 ○ 동일성확인(부품변경) - 라인필터, Y-커패시터 변경 - PCB 패턴 변경 	
3	대원루스터(주) ☎032-554-3871	한국	HD11027-1003	DA-32S22 M	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전류과형(경결함) - 파고율 기준치 초과 (기준치) 1.7이하 (측정치) 2.16 ○ 동일성확인(부품변경) - 라인필터, Y-커패시터 변경 - PCB 패턴 변경 	

순번	제조업체 (수입자명)	제조국	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진
4	Haining Shituo Electronic Technology Co., Ltd (대원루스터(주)) ☎032-554-3871	중국	HU11193-7003	DU-55S22 MWJ	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전류과형(경결함) - 파고율 기준치 초과 (기준치) 1.7이하 (측정치) 2.42 ○ 동일성확인(부품변경) - 라인필터, Y-커패시터 변경 - PCB 패턴 변경 	
5	(주)구성전자 ☎042-634-7966	한국	HD11007-1013C	HG FPL 2362-DF	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전류과형(경결함) - 파고율 기준치 초과. (기준치) 1.7이하 (측정치) 3.18 ○ 동일성확인(부품변경) - 라인필터, Y-커패시터 변경 - PCB 패턴 변경 (인증허위 표시) 	
6	(주)구성전자 ☎042-634-7966	한국	HD11007-2022C	HG FPL 2552-DF	<ul style="list-style-type: none"> ○ 이상상태 조건(최중결함) - 불활성화 조건 시험 중 연기 발생 ○ 전류과형(경결함) - 파고율 기준치 초과 (기준치) 1.7이하 (측정치) 4.08 ○ 동일성확인(부품변경) - 라인필터, Y-capacitor 변경 - PCB 패턴 변경 (인증허위 표시) 	
7	삼오전자 ☎042-634-7966	한국	HD11019-2015	SM-2551	<ul style="list-style-type: none"> ○ 이상상태 조건(최중결함) - 정류 효과 조건 시험 중 연기 발생 및 부품손상 ○ 전류과형(경결함) - 파고율 기준치 초과 (기준치) 1.7이하 (측정치) 2.82 ○ 동일성확인(부품변경) - 라인필터, Y-capacitor 변경 - PCB 패턴 변경 (인증허위 표시) 	

순번	제조업체 (수입자명)	제조국	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진
8	(주)한승 ☎070-8677-0859	한국	HJ11005-7008B	HS-2552	<ul style="list-style-type: none"> ○ 이상상태 조건(최중결함) <ul style="list-style-type: none"> - 불활성화 조건 시험 중 불꽃 및 연기 발생, 부품손상 ○ 전류과형(경결함) <ul style="list-style-type: none"> - 파고율 기준치 초과 (기준치) 1.7이하 (측정치) 2.30 ○ 동일성확인(부품변경) <ul style="list-style-type: none"> - 라인필터, Y-capacitor 변경 - PCB 패턴 변경 	
9	(주)미래로 앤 선택(M&S) ☎031-765-8065	한국	JH11144-7007	ME-2361FS	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전류과형(경결함) <ul style="list-style-type: none"> - 파고율 기준치 초과 (기준치) 1.7이하 (측정치) 2.05 ○ 동일성확인(부품변경) <ul style="list-style-type: none"> - 전류퓨즈 변경 - 라인필터 삭제 	
10	(주)미래로 앤 선택(M&S) ☎031-765-8065	한국	JH11144-7008	ME-2551FS	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전류과형(경결함) <ul style="list-style-type: none"> - 파고율 기준치 초과 (기준치) 1.7이하 (측정치) 2.12 ○ 동일성확인(부품변경) <ul style="list-style-type: none"> - 전류퓨즈 변경 - 라인필터 삭제 	
11	오송조명(주) ☎032-555-8841	한국	HD11076-11014	OPL-36D2 2SL	<ul style="list-style-type: none"> ○ 이상상태 조건(최중결함) <ul style="list-style-type: none"> - 불활성화 조건 시험 중 연기 발생 및 부품손상 ○ 전류과형(경결함) <ul style="list-style-type: none"> - 파고율 기준치 초과 (기준치) 1.7이하 (측정치) 2.20 ○ 동일성확인(부품변경) <ul style="list-style-type: none"> - 라인필터, Y-capacitor 변경 - PCB 패턴 변경 	
12	인테크 ☎031-317-0725	한국	JH11030-3003	IT-2551SL	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전류과형(경결함) <ul style="list-style-type: none"> - 파고율 기준치 초과 (기준치) 1.7이하 (측정치) 1.80 ○ 동일성확인(부품변경) <ul style="list-style-type: none"> - 라인필터 삭제 	
13	인테크 ☎031-317-0725	한국	JH11030-3004	IT-2552SL	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전류과형(경결함) <ul style="list-style-type: none"> - 파고율 기준치 초과 (기준치) 1.7이하 (측정치) 1.87 ○ 동일성확인(부품변경) <ul style="list-style-type: none"> - 라인필터 삭제 	

순번	제조업체 (수입자명)	제조국	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진
14	인테크 ☎031-317-0725	한국	JH11030-3008	IT-2402	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전류과형(경결함) - 파고율 기준치 초과 (기준치) 1.7이하 (측정치) 1.97 ○ 동일성확인(부품변경) - 라인필터 삭제 	
15	(주)보승전기 ☎032-521-6107	한국	HD1096-8006	VGE-551	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전류과형(경결함) - 파고율 기준치 초과 (기준치) 1.7이하 (측정치) 2.31 ○ 이상상태 조건(최중결함) - 불활성화 조건 시험 중 불꽃 및 연기 발생, 트랜스포머 절연테잎 녹음 ○ 동일성확인(부품변경) - 라인필터, Y-capacitor 변경 - PCB 패턴 변경 	